


ACİL DIŞATIM VENTİLİ BAKIM TALİMATI

Acil dışatım ventilinde bakım gerektiren yegane parça (6 no.lu) teflon diyaframdır. 9 ay da bir kapak grubu kaldırılarak diyaframda aşınma olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer diyaframın değiştirilmesi gerekiyorsa vana klapesi tamamen açık konuma getirilmelidir. Dış baskı disk (5) ve iç baskı disk (4) ve kılavuzlama lamaları (3) bağlayan cıvatalar sokülerek bozuk diyafram yerinden alınmalı ve yerine yenisi monte edilmelidir.

Eğer herhangi bir nedenle set basıncının değiştirilmesi isteniyorsa, ağırlıkları (10) tutan setscrewlar gevşetilmelidir. Basıncı azaltmak için ağırlıklar ağırlık taşıyıcı boru (9) üzerindeki ağırlıklar (10), ağırlık taşıyıcı boru laması (8) na yaklaştırılmalı, set basıncını arttırmak isteniyorsa uzaklaştırılmalıdır. İstenen basınca ulaşıldığında ağırlıklar (10) boru (9) üzerinde setscrewlar sıkılarak sabitlenmelidir.

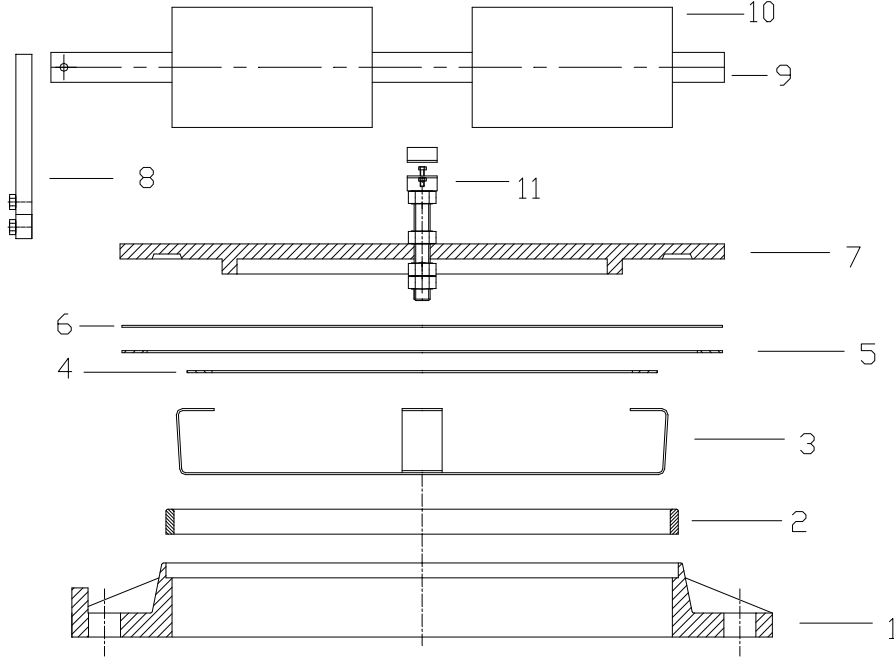

<u>Parça No.</u>	<u>Tanım</u>
1	ana gövde (Al. Döküm)
2	değiştirilebilir seat (Al. Döküm)
3	kılavuz lamalar (ss.304)
4	iç baskı disk (ss.304)
5	dış baskı disk (ss.304)
6	diyafram (PTFE)
7	valf disk (Al. Döküm)
8	ağırlık taşıyıcı boru tutucu (Al. Döküm)
9	ağırlık taşıyıcı boru (ss.304)
10	ağırlık (Ç.1040)
11	boru kelepçesi (ss.304)

Kurttekin Ltd. Şti.

Cumhuriyet Cad. 12/2 81570 Küçükyalı, İstanbul

Tel.: (216) 388 62 47 Fax.: (216) 388 62 48 Gsm.: (532) 253 48 51

e-posta : kurttekin@kurttekin.com

web <http://www.kurttekin.com>